


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájbům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz

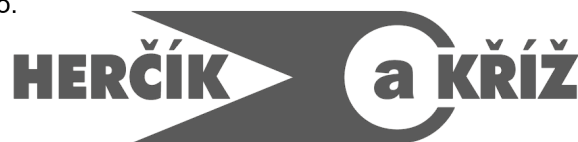

## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
íslo kazety:  
. stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN70**  
Od šachty: **Odv. trání 10**  
Poznámka: Od 4.92m je potrubí zarostlé. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**  
akce: **ZŠ Emy Destinové**  
datum prohlídky: **17.06.2021**  
úsek: **Odv. trání 10\_**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 10			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 10
00:00:26		K--U	0.20m	Koleno dol
00:01:12		A---	4.72m	Odbočka 2x
00:01:16		HI--	4.92m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:02:11		A---	9.40m	Odbočka
00:02:35		HI--	10.31m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 40 %
00:03:18		WV	13.40m	Změna materiálu na plast
00:03:25		O--D	13.75m	Oblouk do roviny
00:03:28		BEM	13.79m	Napojení
00:03:39		K--U	14.31m	Koleno dol
00:04:08		O---	15.00m	Oblouk
00:04:18		O---	15.29m	Oblouk
00:04:52		WV	17.99m	Změna materiálu na litinu
00:05:01		K--D	18.63m	Koleno do roviny
00:05:25	⊕	EH	18.77m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 18.77m				