


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájům 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

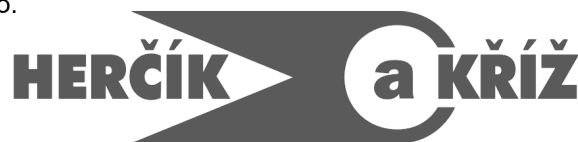

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 místo: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN70**
 Od šachty: **Odv. trání 7**
 Poznámka: Od 4.83m je potrubí v celé své litinové délce zarostlé. Jinak je úsek funkční a průtočný.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
 akce: **ZŠ Emy Destinové**
 datum prohlídky: **17.06.2021**
 úsek: **Odv. trání 7_**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 7			
00:00:08	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 7
00:00:54		K--U	0.33m	Koleno dol
00:02:28		A---	4.56m	Odbočka 2x
00:02:41		HI--	4.83m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:04:01		A---	9.17m	Odbočka 2x
00:05:15		A---	13.76m	Odbočka 2x
00:05:27		O---	14.13m	Oblouk 2x - odskok
00:06:19		A---	17.28m	Odbočka 2x
00:06:34		K--D	17.89m	Koleno do roviny
00:07:09	⊕	EH	19.71m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 19.71m				