


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímk
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

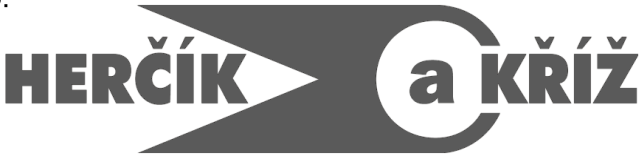

Grafický protokol:

zákazník: Sneo
m sto: Praha
operátor: Fatka David
íslo kazety:
. stoky:
druh kanalizace: splašková
materiál potrubí: Litina
rozm r potrubí: DN150
Od šachty: RŠ sprchy 1PP
Poznámka: Potrubí je funk ní a pr to né bez zjevných a hrubých závad.

ulice: Nám stí Svobody 2
akce:
datum prohlídky: 20.01.2021
. úseku: RŠ sprchy 1PP_
druh prohlídky: Revize kanalizace
Sm r prohlídky: ve sm ru toku
tvar profilu: kruhový
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:27		RŠ sprchy 1PP		
00:00:42		HA	0.00m	Za átek úseku z RŠ sprchy 1PP na chodb
00:01:34		ST	0.00m	Hloubka šachty 0,8m
		WV	0.24m	Zm na materiálu na kameninu
00:02:47		K--R	5.95m	Koleno,oblouk vpravo
00:03:04		I--R	6.43m	Napojení - sm r toku vpravo
00:04:11		WV	7.43m	Zm na materiálu na litinu
00:04:41		WV	9.83m	Zm na materiálu na kameninu
00:05:42		SV	13.40m	Zakrytá šachta
00:06:23		A--O	14.56m	Odbo ka naho e
00:07:04		HE-O	14.56m	Vy nív. p ekážka naho e
00:07:25		A--R	15.80m	Odbo ka vpravo
00:07:54		A--R	18.79m	Odbo ka vpravo
00:09:09		A--R	26.40m	Odbo ka vpravo
00:09:46		K--L	30.15m	Koleno,oblouk vlevo
00:10:20		I--R	30.79m	Napojení - sm r toku vpravo
00:12:50		K--L	32.29m	Koleno,oblouk vlevo
00:13:18		EH	33.12m	Konec úseku - napojení do stoky
Délka úseku: 33.12m				