


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

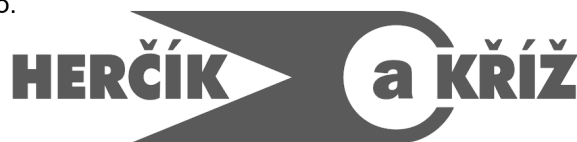

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Havlík Zdeněk**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Odšachty: **Odvětrání 5**
Poznámka: Revidovaný úsek je na 6.28m zarostlý po celé své délce. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ náměstí Svobody**
datum prohlídky: **23.06.2021**
úsek: **Odvětrání 5**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 5			
00:00:12	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 5
00:00:53		O--U	1.48m	Oblouk dolů
00:01:36		A---	5.71m	Odbočka 2x
00:01:50		HI--	6.28m	Inkrust. po obvodu
00:02:41		A---	10.20m	Odbočka 2x (z toho jedna plastová s přesahem)
00:03:31		A---	14.75m	Odbočka 2x
00:04:12		A---	18.44m	Odbočka
00:04:20		K--D	18.79m	Koleno do roviny
00:04:33		K--U	19.15m	Koleno dolů
00:04:50		K--D	19.59m	Koleno do roviny
00:05:39		TVS	19.65m	Kamera nemůže dál
00:05:47	⊕	EH	19.67m	Konec úseku dále ležaté potrubí
Délka úseku: 19.67m				