


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

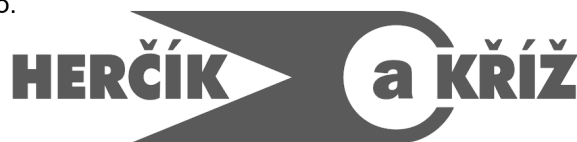

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odv. traní 3**

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
úsek: **Odv. traní 3_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

Poznámka: Na 2.16m je potrubí prasklé. Od 5m je potrubí zarostlé v celé své délce. Na 13.6m je odbočka prázem s mírným přesahem. Jinak je úsek funkční.

videostop	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. traní 3			
00:00:39	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. traní 3
00:01:15		O--U	0.20m	Oblouk dol
00:03:01		RL--	2.16m	Podélná prasklina po obvodu
00:03:53		A---	4.49m	Odbočka 2x
00:04:25		HI--	5.00m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 50%
00:05:21		A---	9.05m	Odbočka 2x
00:06:34		A---	13.60m	Odbočka 2x
00:06:38		A---	13.60m	Odbočka prázem s mírným přesahem
00:07:24		A---	17.11m	Odbočka
00:07:42		O---	17.75m	Oblouk 2x - odskok
00:08:03		K--D	18.25m	Koleno do roviny
00:08:24	⊕	EH	18.44m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 18.44m				