


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájbům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz

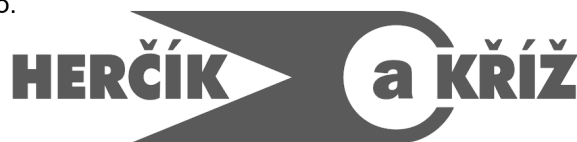

## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:  
stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN100**  
Od šachty: **Odvětrání 13**  
Poznámka: Na 14m je zpevněná usazenina. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**  
akce: **ZŠ Emy Destinové**  
datum prohlídky: **17.06.2021**  
úsek: **Odvětrání 13**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 13			
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 13
00:00:25		K--U	0.32m	Koleno dol
00:00:35		A---	0.59m	Odbočka
00:01:21		A---	1.03m	Odbočka
00:02:03		A---	5.55m	Odbočka
00:02:50		A---	10.07m	Odbočka
00:04:09		HF--	14.00m	Zpevněná usazenina
00:04:13		O---	14.11m	Oblouk 2x
00:04:24		A---	14.59m	Odbočka
00:05:00		O---	17.63m	Oblouk
00:05:16		BEM	18.44m	Napojení
00:05:32		K--D	18.75m	Koleno do roviny
00:05:37	⊕	EH	18.85m	Konec úseku - napojení na ležaté potrubí
Délka úseku: 18.85m				