


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

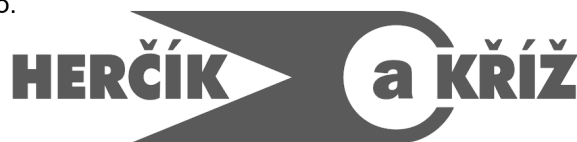

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
íslo kazety:
. stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odv. trání 6**
Poznámka: Od 5.51m je potrubí v celé své litinové délce zarostlé. Jinak je úsek funkční a průtočný.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
úsek: **Odv. trání 6_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 6			
00:00:01	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 6
00:00:48		BEM	0.20m	Zanesené potrubí
00:01:05		K--U	1.04m	Koleno dol
00:02:30		A---	5.20m	Odbočka 2x
00:10:21		HI--	5.51m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 35 % -BR
00:03:57		A---	9.88m	Odbočka 2x
00:05:12		A---	14.43m	Odbočka 2x
00:05:24		O---	14.81m	Oblouk 2x - odskok
00:06:22		A---	18.31m	Odbočka
00:06:36		O---	18.99m	Oblouk 2x - odskok
00:06:47		K--D	19.32m	Koleno do roviny
00:07:29	⊕	EH	19.75m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 19.75m				