


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájem 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

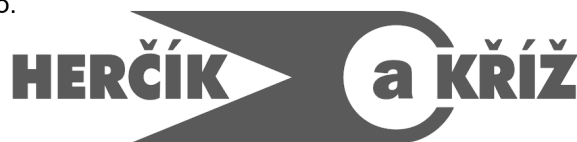

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 m sto: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 . stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN70**
 Od šachty: **Odv trání 9**

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
 akce: **ZŠ Emy Destinové**
 datum prohlídky: **18.06.2021**
 . úseku: **Odv trání 9_**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

Poznámka: Od 4.97m je potrubí zarostlé. Na 10.87m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí. Doporučíme potrubí vyčistit a vyfrézovat nebo vyměnit.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv trání 9			
00:00:06	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv trání 9
00:00:37		K--U	0.24m	Koleno dol
00:00:50		0---	1.53m	Oblouk
00:01:05		0---	2.65m	Oblouk
00:01:27		A---	4.85m	Odbočka 2x
00:01:32		HI--	4.97m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:02:32		A---	9.04m	Odbočka 2x
00:02:56		BEM	10.08m	Zaseklý cizí předmět
00:03:34		TVS	10.87m	Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí
00:03:55	⊕	EH	10.88m	Konec úseku
Délka úseku: 10.88m				