


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájbům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz

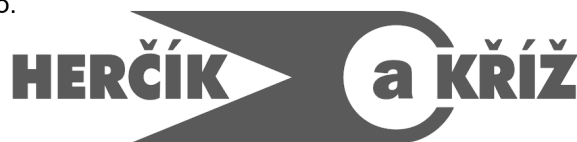

## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:  
stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN70**  
Odšachty: **Odvětrání 11 po ištění**

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**  
akce: **ZŠ náměstí Svobody**  
datum prohlídky: **23.06.2021**  
úsek: **Odvětrání 11 po ištění**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Došachty:

Poznámka: Od 6.03m je potrubí zarostlé. Na 15.32m byl znemožněn další pohyb kamery vpevně zarostlé potrubí. Při ištění motorové pero projelo až na 22m. Potrubí je prázdné.

videostop	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 11 po ištění			
00:00:09	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 11 - po ištění
00:00:45		O--U	0.39m	Oblouk dolů
00:01:28		A---	5.00m	Odbočka
00:01:43		HI--	6.03m	Inkrust. po obvodu
00:02:12		O--D	8.83m	Oblouk do roviny
00:02:20		O--U	9.36m	Oblouk dolů
00:02:33		A---	9.72m	Odbočka
00:02:46		A---	9.91m	Odbočka
00:03:32		A---	14.35m	Odbočka
00:04:12		TVS	15.29m	Kamera nemůže dál přes zarostlé potrubí - motorové pero projelo až na 22m
00:04:23	⊕	EH	15.32m	Konec úseku
Délka úseku: 15.32m				