


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájbům 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

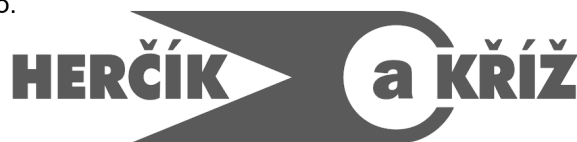

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 místo: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN70**
 Odšachty: **Odv. trání 11**

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
 akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
 datum prohlídky: **18.06.2021**
 úsek: **Odv. trání 11**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

Poznámka: Od 5.35m je potrubí zarostlé v celé své litinové délce. Na 15.12m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes silně zarostlé potrubí.
 Doporučíme ujetí potrubí vymytím.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 11			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 11
00:00:41		K--U	0.41m	Koleno dol
00:01:39		A---	5.01m	Odbočka 2x
00:01:58		HI--	5.35m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:02:54		O---	8.77m	Oblouk
00:03:30		K--U	9.37m	Koleno dol
00:05:05		A---	14.24m	Odbočka
00:05:52		TVS	15.12m	Kamera nemůže dál přes zarostlé potrubí
00:06:01	⊕	EH	15.13m	Konec úseku
Délka úseku: 15.13m				