


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájbům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz

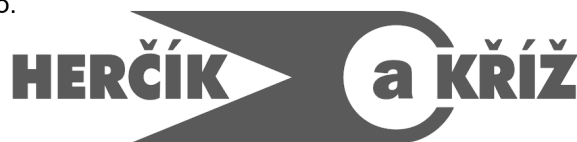

## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
íslo kazety:  
. stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN70**  
Odšachty: **Odvětrání 7**

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**  
akce: **ZŠ náměstí Svobody**  
datum prohlídky: **18.06.2021**  
úsek: **Odvětrání 7**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Došachty:

Poznámka: Od 4.69m je potrubí zarostlé - Na 18.32m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes ostré napojení. Jinak je úsek funkční a průtočný.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 7			
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 7
00:00:27		K--U	0.29m	Koleno dol
00:01:10		A---	4.44m	Odbočka
00:01:14		HI--	4.69m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:01:23		A---	4.93m	Odbočka
00:02:18		A---	9.51m	Odbočka
00:02:52		K--D	13.39m	Koleno do roviny
00:03:27		A--O	13.92m	Odbočka nahoru
00:04:11		A--R	17.55m	Odbočka vpravo
00:04:22		BEM	18.04m	Napojení
00:05:03		TVS	18.32m	Kamera nemůže dál přes ostrý úhel napojení
00:05:30	⊕	EH	18.33m	Konec úseku
Délka úseku: 18.33m				