


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájům 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

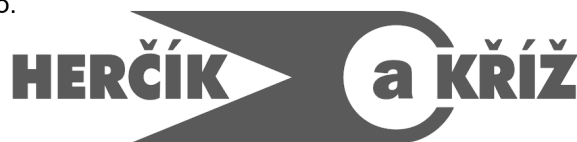

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 místo: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 . stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN70**
 Od šachty: **Odvětrání 9**
 Poznámka: Od 6.21m je potrubí zarostlé. Na 11.31m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zarostlý odskok potrubí.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
 akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
 datum prohlídky: **18.06.2021**
 . úseku: **Odvětrání 9_**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 9			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 9
00:00:41		K--U	1.43m	Koleno dol
00:01:47		A---	6.21m	Odbočka
00:01:48		HI--	6.21m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:02:59		A---	10.16m	Odbočka
00:03:04		A---	10.23m	Odbočka
00:03:16		K--D	10.47m	Koleno do roviny
00:03:52		TVS	11.31m	Kamera nemůže dál přes zarostlé potrubí
00:04:25	⊕	EH	11.32m	Konec úseku
Délka úseku: 11.32m				