


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájem 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz

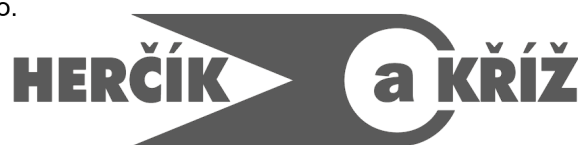

## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:  
stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN100**  
Od šachty: **Odv. trání 17**  
Poznámka: Od 6.13m je potrubí v celé své litinové části zarostlé. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**  
akce: **ZŠ Emy Destinové**  
datum prohlídky: **17.06.2021**  
úsek: **Odv. trání 17\_**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 17			
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 17
00:01:03		K--U	0.72m	Koleno dol
00:01:12		WV	0.91m	Změna materiálu na litinu
00:01:51		A---	5.80m	Odbočka 2x
00:01:58		HL--	6.13m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 35 %
00:03:37		A---	10.37m	Odbočka 2x
00:03:46		A---	10.84m	Odbočka
00:04:51		A---	14.93m	Odbočka 2x
00:05:09		BEM	15.53m	Napojení na ležaté potrubí
00:05:16		WV	15.53m	Změna materiálu na plast
00:07:46		WV	15.77m	Změna materiálu na litinu-BR
00:05:27		K--U	16.07m	Koleno dol
00:06:02		K--D	18.47m	Koleno do roviny
00:06:09		K--U	18.65m	Koleno dol
00:06:10		WV	18.65m	Změna materiálu na kameninu
00:06:16		K--D	19.01m	Koleno do roviny
00:06:29	⊕	EH	19.21m	Konec úseku - napojení na ležaté potrubí
Délka úseku: 19.21m				