


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

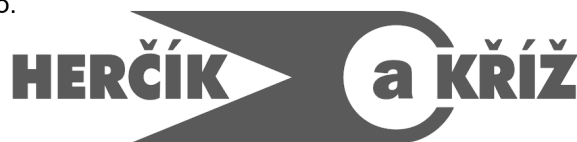

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
...stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN100**
Od šachty: **Odv. trání 15**
Poznámka: Na 14.36m a 15.24m je vy...nívající...t...sn...ní. Jinak je úsek funk...ní.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
...úseku: **Odv. trání 15_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 15			
00:00:23	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 15
00:00:42		K--U	0.35m	Koleno dol
00:01:21		K--D	0.68m	Koleno do roviny
00:01:32		K--U	0.89m	Koleno dol
00:01:40		A---	1.01m	Odbočka 2x
00:02:33		A---	5.24m	Odbočka 2x
00:03:23		A---	9.81m	Odbočka 2x
00:04:28		WV	14.36m	Změna materiálu na plast
00:04:29		HG--	14.36m	T...sn...ní...vy...nívající po obvodu
00:04:37		A---	14.73m	Odbočka 2x
00:04:51		HG--	15.24m	T...sn...ní...vy...nívající po obvodu
00:04:52		BEM	15.24m	Nedoražený spoj
00:05:00		WV	15.40m	Změna materiálu na litinu
00:05:10		SZ	15.91m	Mezišachta - stávající kus
00:05:28		K--D	17.47m	Koleno do roviny
00:05:37		K--U	17.80m	Koleno dol
00:05:51		K--D	18.36m	Koleno do roviny
00:06:19	⊕	EH	18.60m	Konec úseku - napojení na ležaté potrubí
Délka úseku: 18.60m				