


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

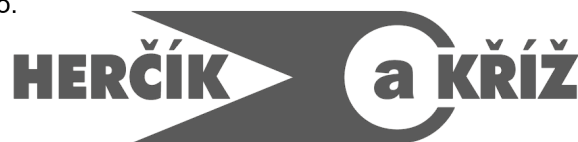

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
...stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odv. trání 8**
Poznámka: Od 9.63m je potrubí zarostlé. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **18.06.2021**
...úseku: **Odv. trání 8_**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 8			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 8
00:00:50		K--U	0.51m	Koleno dol
00:01:47		A---	4.91m	Odbočka
00:01:52		A---	5.20m	Odbočka
00:02:46		O---	9.25m	Oblouk 2x
00:02:51		A---	9.52m	Odbočka
00:02:56		HI--	9.63m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 35 %
00:03:03		A---	9.80m	Odbočka
00:04:03		A---	13.95m	Odbočka
00:04:11		O---	14.33m	Oblouk 2x - odskok
00:05:05		A---	17.53m	Odbočka
00:05:19		K--D	18.11m	Koleno do roviny
00:05:28		K--U	18.44m	Koleno dol
00:05:52		K--D	18.81m	Koleno do roviny
00:06:33	⊕	EH	19.00m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 19.00m				