


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

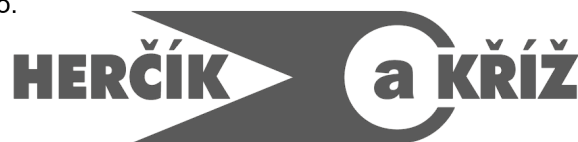

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odvětrání 20**
Poznámka: Od 5.41m je potrubí zarostlé. Na 8.97m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
datum prohlídky: **18.06.2021**
úsek: **Odvětrání 20**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 20			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 20
00:00:53		K--U	0.25m	Koleno dol
00:02:03		A--	5.39m	Odbočka
00:04:13		HI--	5.41m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 % -BR
00:03:02		TVS	8.97m	Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí
00:03:22	⊕	EH	8.99m	Konec úseku
Délka úseku: 8.99m				