


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

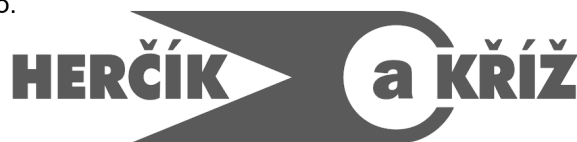

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
...stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN100**
Od šachty: **Odvětrání 14**
Poznámka: Na 14.36m a 15.24m je vyvážení tl. sn. ní. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
...úseku: **Odvětrání 14**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 14			
00:00:08	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 14
00:00:43		K--U	0.39m	Koleno dol
00:00:50		A---	0.57m	Odbočka 2x
00:01:00		K--D	0.99m	Koleno do roviny
00:01:10		K--U	1.21m	Koleno dol
00:02:02		A---	5.35m	Odbočka 2x
00:02:49		A---	9.92m	Odbočka 2x
00:03:49		A---	14.43m	Odbočka 2x
00:04:04		SZ	15.77m	Mezišachta - čistící kus
00:04:28		K--D	17.45m	Koleno do roviny
00:04:40		K--U	17.79m	Koleno dol
00:04:52		K--D	18.28m	Koleno do roviny
00:06:01		HF-U	18.88m	Zpevnění usazenina dole-BR
00:05:44	⊕	EH	19.17m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 19.17m				