


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájbům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

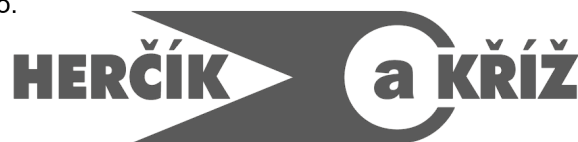

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Havlík Zdeněk**
číslo kazety:
... stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odvětrání 4**
Poznámka: Od 4.83m je potrubí v celé své litinové délce zarostlé. Jinak je úsek funkční a průtočný.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **17.06.2021**
... úseku: **Odvětrání 4**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 4			
00:00:05	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 4
00:00:56		K--U	0.36m	Koleno dol
00:01:54		A---	4.59m	Odbočka
00:02:13		HI--	4.83m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:03:26		A---	9.24m	Odbočka 2x
00:04:26		A---	13.71m	Odbočka 2x
00:05:23		A---	17.44m	Odbočka
00:05:41		K--D	18.27m	Koleno do roviny
00:06:02		WV	18.71m	Změna materiálu na kameninu
00:06:10	⊕	EH	18.76m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 18.76m				