


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

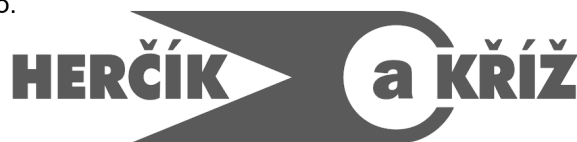

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Od šachty: **Odv. trání 9 po išt. ní**
Poznámka: Od 5.11m je potrubí silně zarostlé v celé své litinové délce. Jinak je úsek prázdný. Doporučujeme potrubí vyměnit.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**
akce: **ZŠ Emy Destinové**
datum prohlídky: **23.06.2021**
úsek: **Odv. trání 9 po išt. ní**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 9 po išt. ní			
00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 9 - po išt. ní
00:00:26		K--U	0.20m	Koleno dol
00:00:46		0---	1.56m	Oblouk
00:00:59		0---	2.72m	Oblouk
00:01:16		A---	4.83m	Odbočka 2x
00:01:20		HI--	5.11m	Inkrust. po obvodu, zúžení ca. 30 %
00:02:04		A---	9.11m	Odbočka 2x
00:03:06		A---	13.65m	Odbočka
00:03:20		0---	14.25m	Oblouk 2x - odskok
00:04:01		0---	17.37m	Oblouk 2x - odskok
00:04:15		K--D	18.20m	Koleno do roviny
00:04:46		O--R	20.00m	Oblouk vpravo
00:04:51		EH	20.03m	Konec úseku - napojení (směr toku vpravo) - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 20.03m				