


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

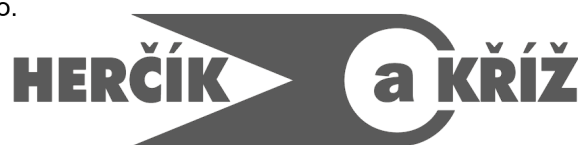

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN70**
Odšachty: **Odv. trání 13**

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
datum prohlídky: **18.06.2021**
úsek: **Odv. trání 13**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Došachty:

Poznámka: Na 22.16m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes ostrá kolena. Dále je nejspíše ležaté potrubí. Jinak je úsek funkční.

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 13			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 13
00:00:27		O--L	0.40m	Oblouk vlevo
00:00:58		K--U	2.68m	Koleno dol
00:01:54		A---	6.87m	Odbočka
00:03:53		A---	16.08m	Odbočka
00:04:02		WV	16.19m	Změna materiálu na plast
00:04:06		O---	16.43m	Oblouk
00:04:11		O---	16.68m	Oblouk
00:04:41		A---	18.33m	Odbočka
00:05:03		K--D	20.16m	Koleno do roviny
00:05:20		K--U	20.93m	Koleno dol
00:05:31		WV	21.01m	Změna materiálu na litinu
00:06:13		K--D	21.61m	Koleno do roviny
00:06:45		TVS	22.16m	Kamera nemůže dál přes ostrá kolena
00:06:53	⊕	EH	22.17m	Konec úseku

Délka úseku: 22.17m