


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájům 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

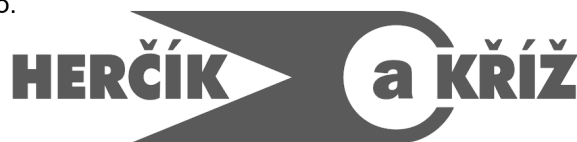

Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 místo: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN100**
 Od šachty: **Odv. trání 15**
 Poznámka: Na 19.53m je potrubí rozsazené s vyvíjícím těsněním. Na 19.67m je zpevněná usazenina. Jinak je úsek funkční.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
 akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
 datum prohlídky: **18.06.2021**
 úsek: **Odv. trání 15**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 15			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 15
00:00:25		K--U	0.37m	Koleno dol
00:00:31		WV	0.61m	Změna materiálu na plast
00:00:36		O---	0.84m	Oblouk
00:00:46		BEM	1.12m	Napojení
00:02:40		A---	5.57m	Odbočka 2x
00:03:04		A---	10.07m	Odbočka 2x
00:03:32		A---	14.04m	Odbočka
00:03:38		A---	14.71m	Odbočka 2x
00:03:59		WV	18.79m	Změna materiálu na litinu
00:04:04		K--D	19.03m	Koleno do roviny
00:04:12		O--L	19.41m	Oblouk vlevo
00:04:37		WV	19.53m	Změna materiálu na kameninu
00:04:42		HG-O	19.53m	Těsnění vyvíjí nahoru
00:04:44		LV--	19.53m	Rozsazené potrubí
00:04:58		HF-	19.67m	Zpevněná usazenina
00:05:11	⊕	EH	19.68m	Konec úseku - napojení (ležaté potrubí)
Délka úseku: 19.68m				